


***CONTROLLO A MICROPROCESSORE PER
SALDATRICI SINERGICHE***

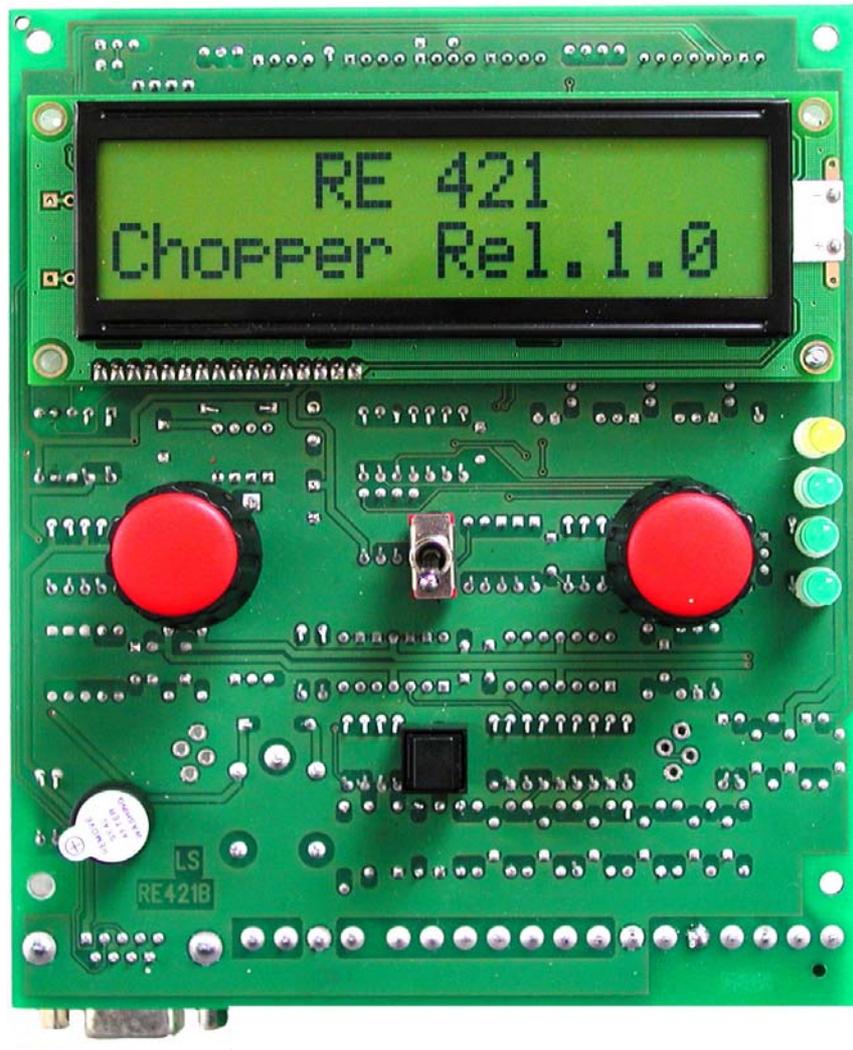


RE Elettronica Industriale

Via Ilaria Alpi N°6 - zona industriale - Lonato (BS) Cap.25017


Tel. 030/9913491r.a. Fax. 030/9913504

<http://www.re-elettronica.com>

info@re-elettronica.com

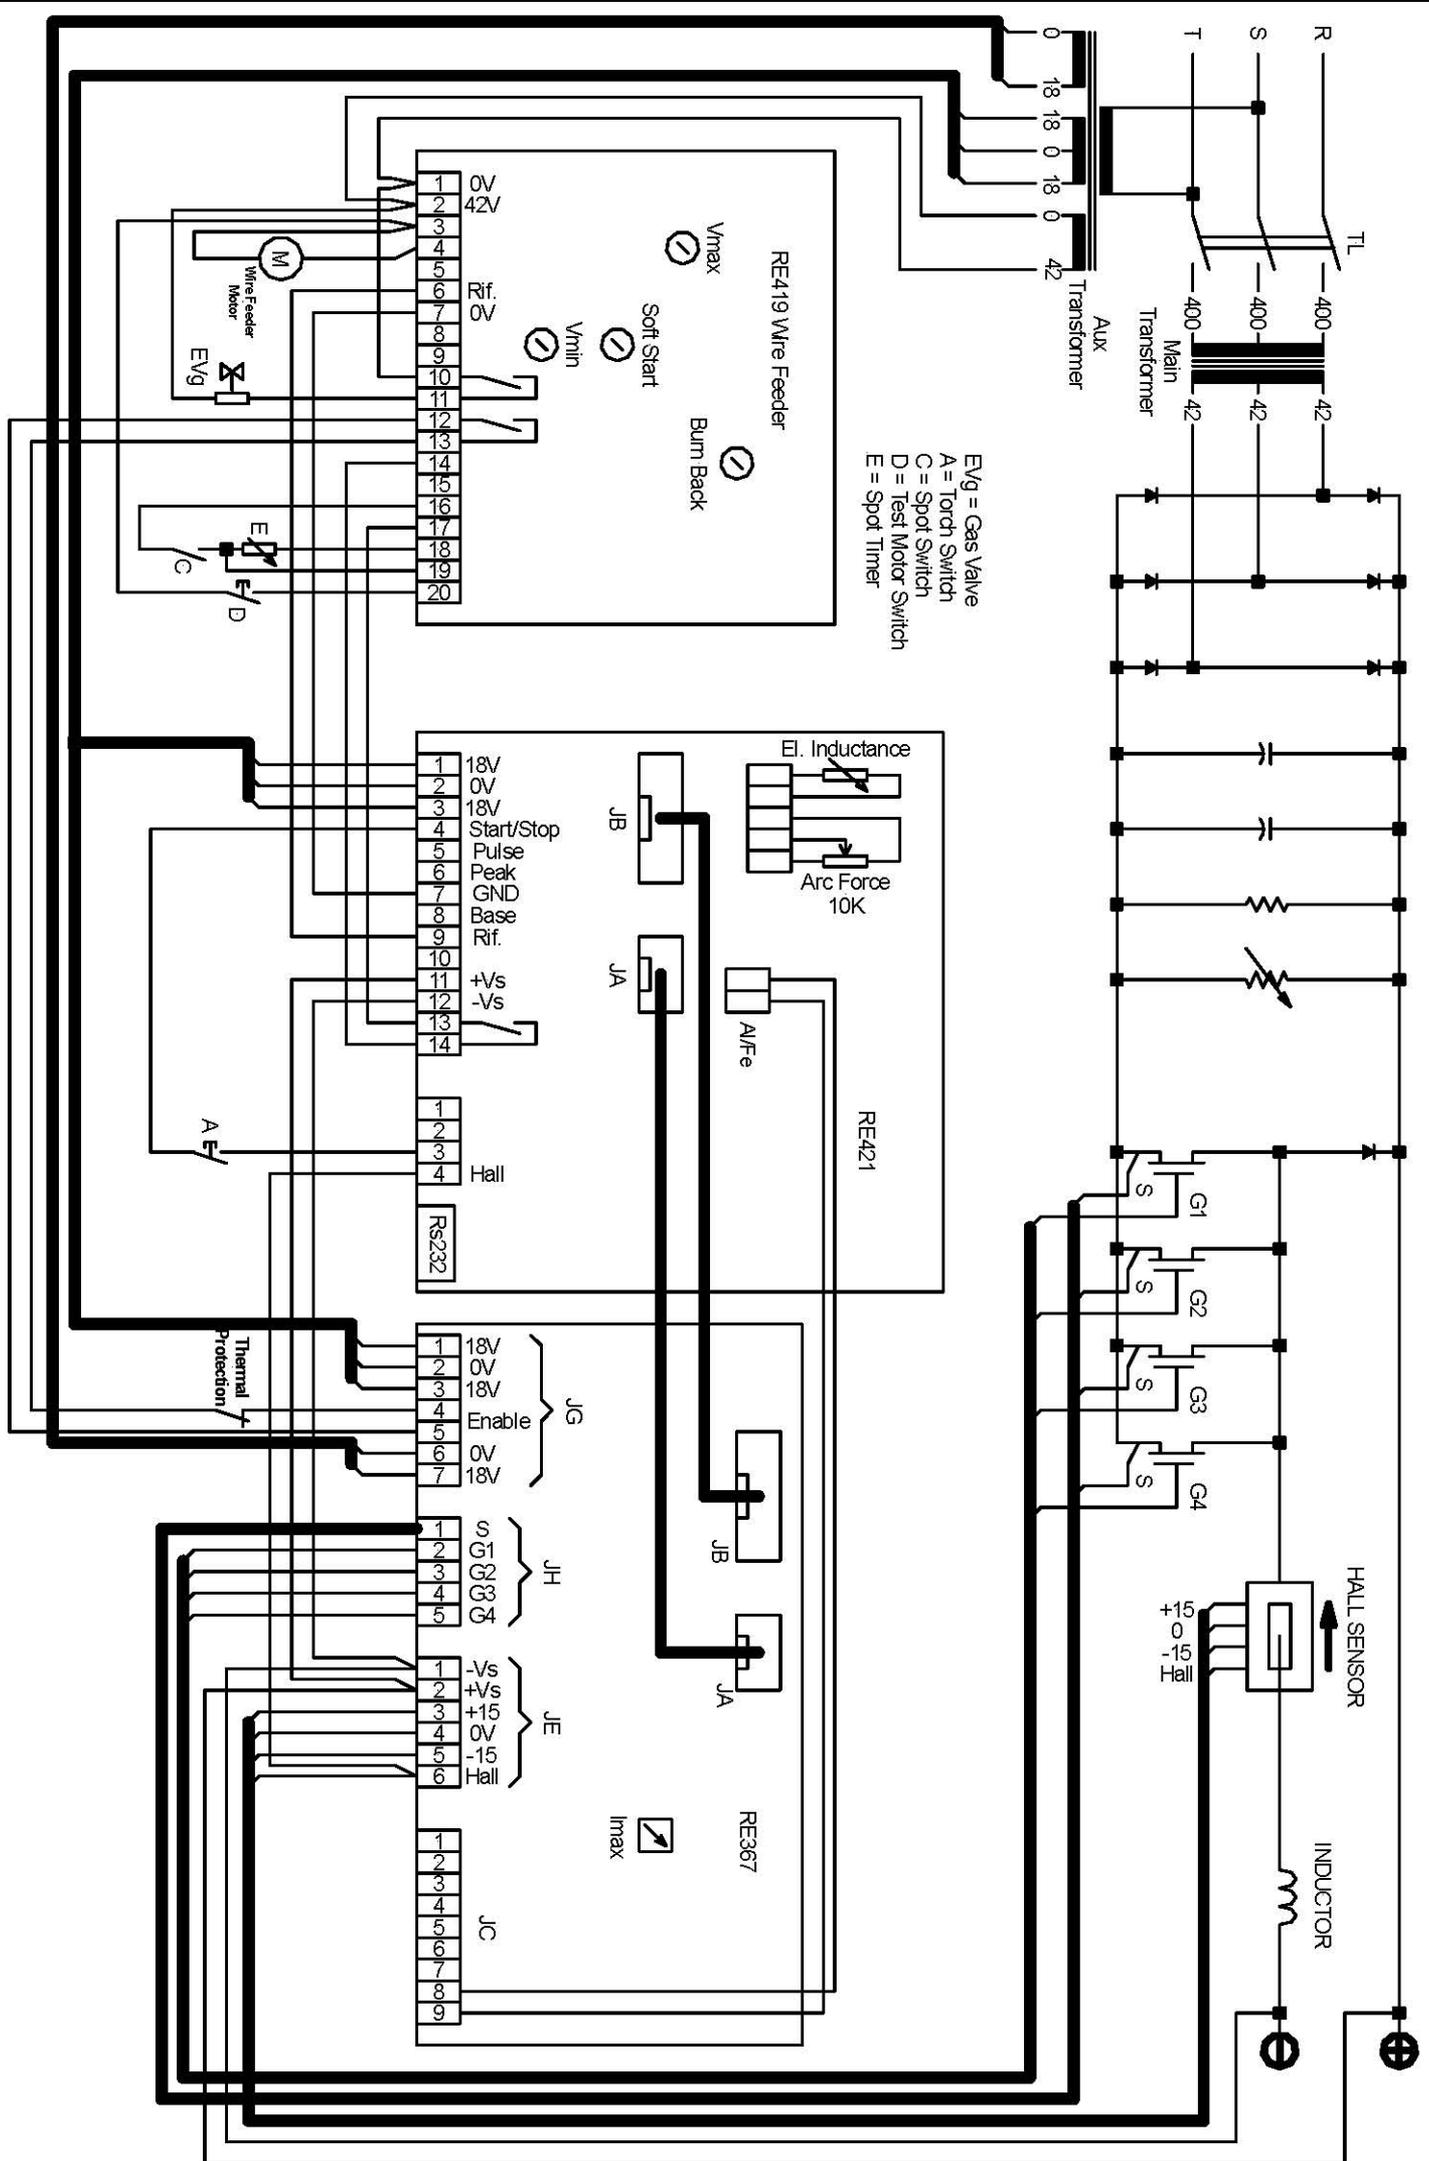

Menù

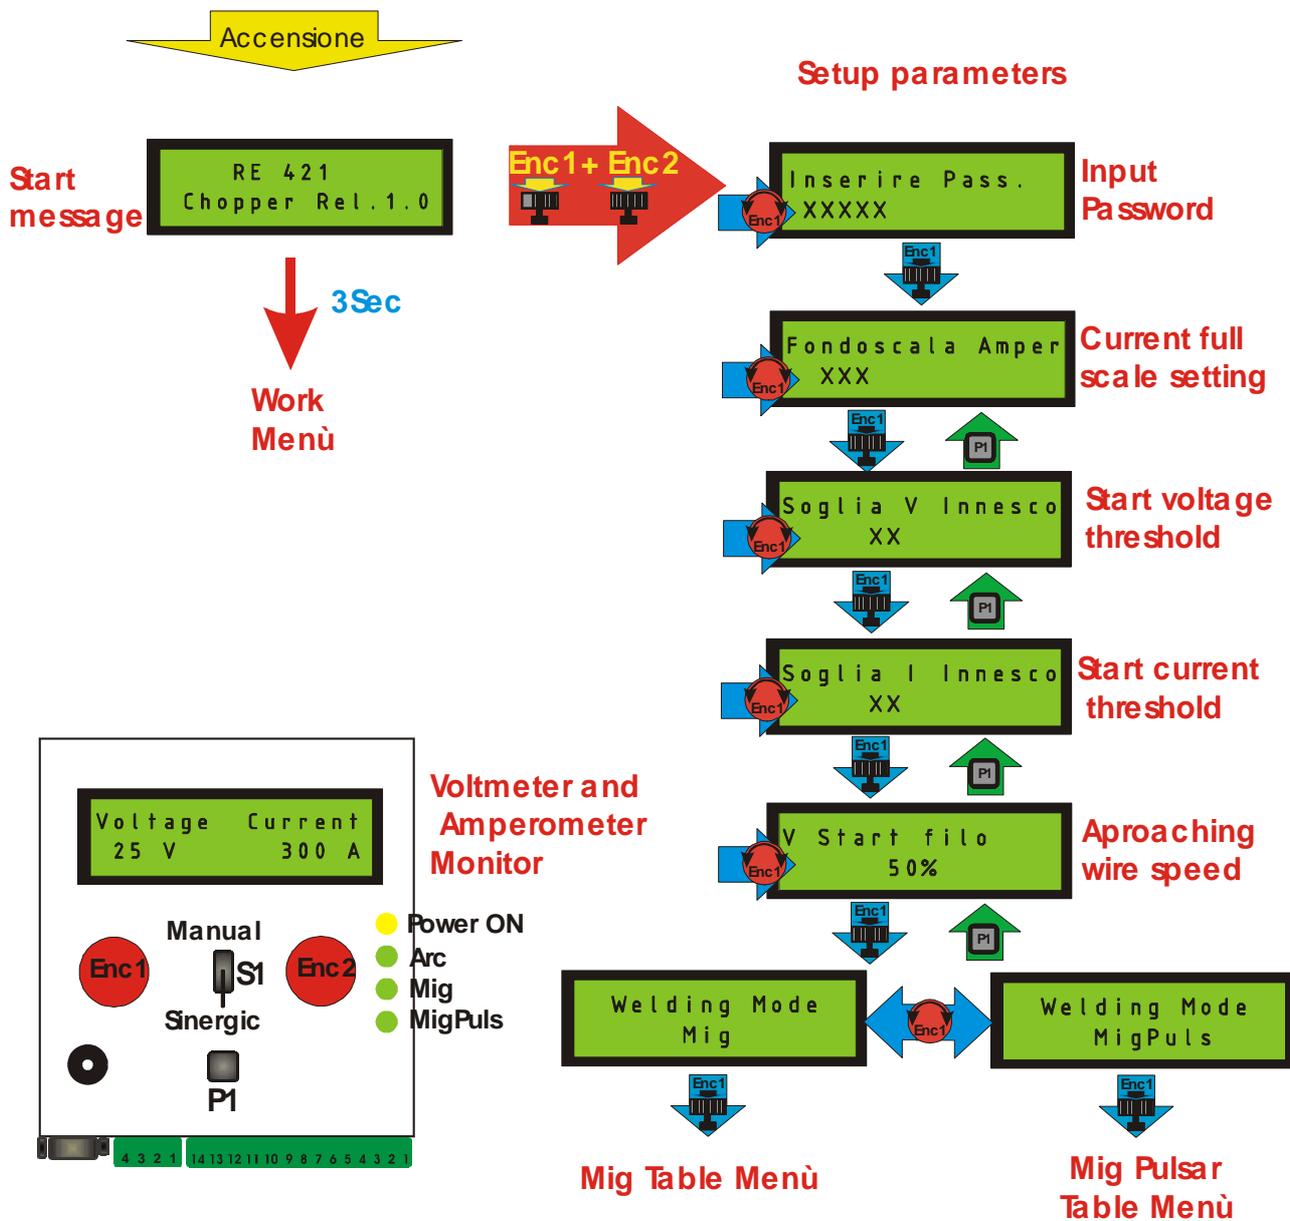

Impostazioni da eseguire in fabbrica.

Durante il messaggio iniziale, premendo contemporaneamente i due encoder(Enc1-Enc2), si accede alla finestra dove è richiesta la Password per accedere al menù “Impostazioni”.



Inserire Pass.
XXXXX

Ruotare **ENC1** fino ad ottenere il numero corrispondente alla password, quindi confermare premendo **ENC1**.

Se la password è corretta si ha accesso al menù impostazioni, altrimenti viene visualizzato il messaggio “Password errata” e il controllo si blocca, in tal caso, per ritentare, occorre spegnere la macchina e ripetere la procedura sopra descritta.



Fondoscala Amper
XXX

Tramite **ENC1** effettuare una taratura della lettura di corrente, confrontandola con la lettura effettuata da un amperometro esterno.

Si tenga presente che il segnale di reazione di corrente sul morsetto n°4 “Hall IN” non dovrà superare i 5V, tensione alla quale viene associato il valore di fondo scala.

Il valore di default è di 5V=500A.

Per Sonde ad effetto Hall con uscite in corrente si potranno montare delle resistenze di carico nelle posizioni R55-R56-R57.

Premendo **ENC1** l'impostazione viene memorizzata e si passa alla pagina successiva:



Soglia V Innesco
XX

Soglia alla quale viene riconosciuta la presenza di Tensione.

Premendo il tasto **P1** si torna al menù precedente.

Premendo **ENC1** l'impostazione viene memorizzata e si passa alla pagina successiva:



Soglia I Innesco
XX

Soglia alla quale viene riconosciuta la presenza di Corrente.

Premendo il tasto **P1** si torna al menù precedente.

Premendo **ENC1** l'impostazione viene memorizzata e si passa alla pagina successiva:




V Start filo
50%

Indica la velocità di avvicinamento del filo prima dell'innesco dell'arco, è espresso in percentuale della velocità richiesta per la saldatura.

Premendo il tasto **P1** si torna al menù precedente.

Premendo **ENC1** l'impostazione viene memorizzata e si passa alla pagina successiva:

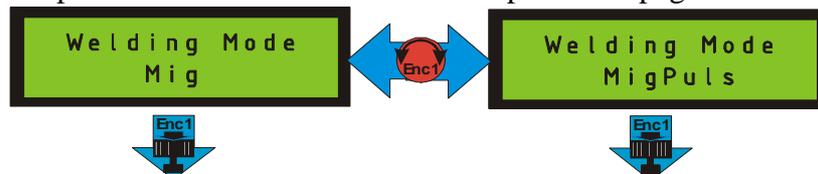


Mig Table Menù


**Mig Pulsar
Table Menù**

Da questa pagina tramite **ENC1** si sceglie se accedere alle tabelle dedicate al Mig o al Mig Pulsato.

Mig Table Menù

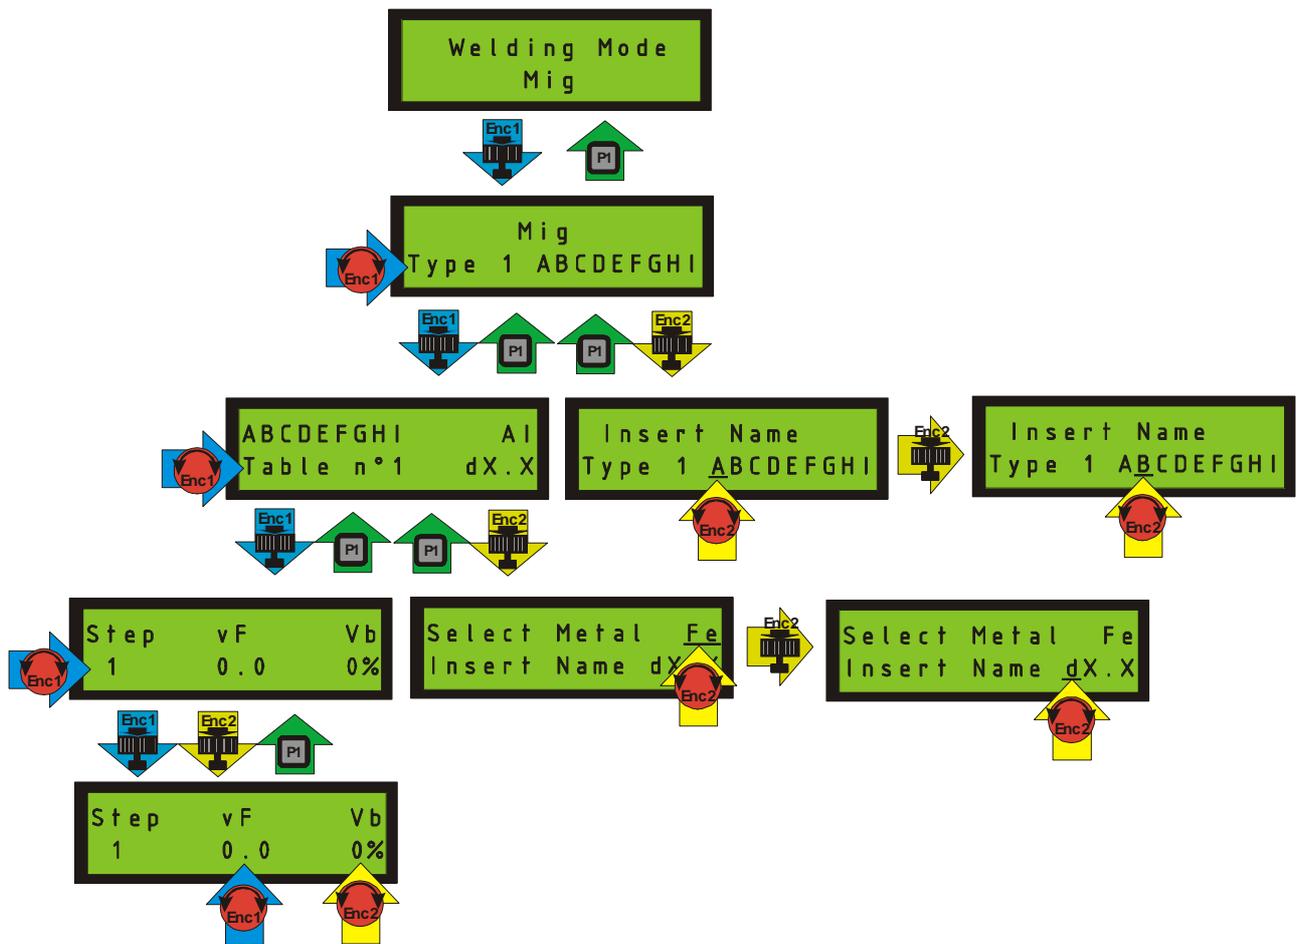

Le singole tabelle sono ordinate secondo la seguente gerarchia:

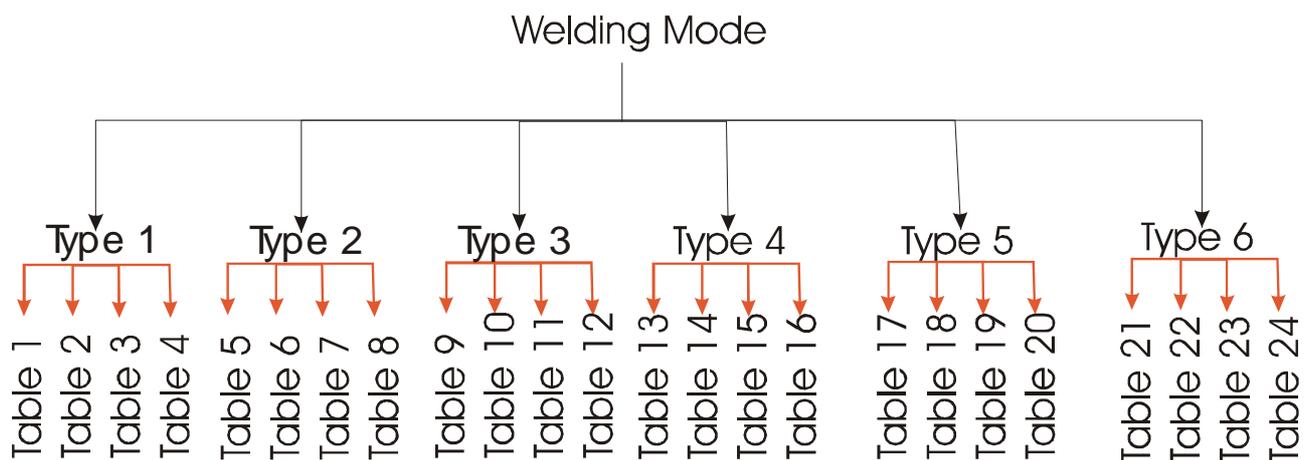


Premendo **ENC1** si accede ad una pagina in cui è possibile scorrere le sei categorie disponibili ruotando **ENC1** (Type 1-6).



è possibile personalizzare ogni categoria nominandola ad esempio con il nome del materiale da saldare o del gas da utilizzare, tramite una pagina di editor.

Premere **Enc2** per entrare nella pagina “ Editor” .

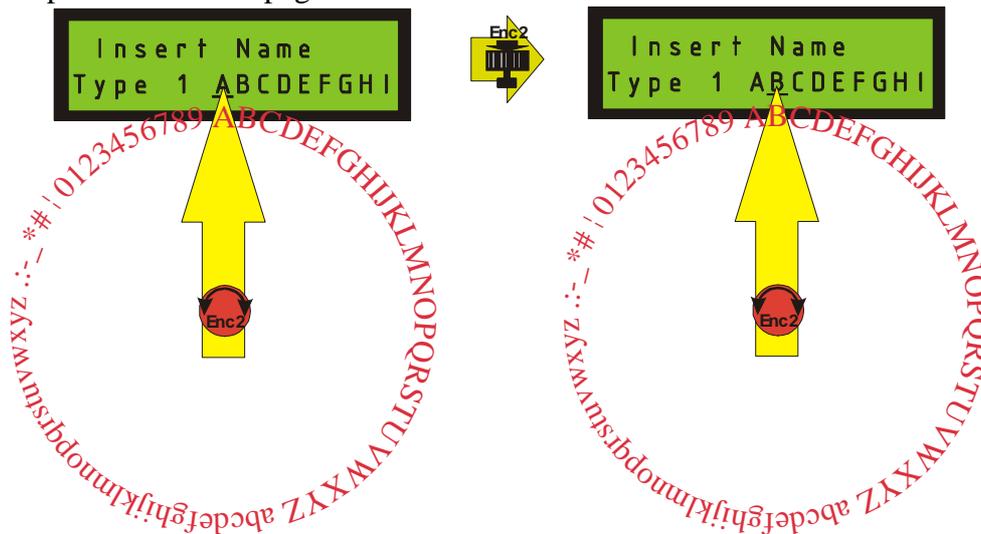


Il primo carattere del nome lampeggia, ruotare **Enc2** fino a visualizzare il carattere desiderato, poi premere **Enc2** per passare a quello successivo.

Quando si è ottenuto il nome desiderato premere **P1** tornare nella pagina precedente (scelta categoria).

Dopo aver associato alla categoria prescelta il nome desiderato è possibile accedervi premendo **ENC1**.




Per ogni categoria sono disponibili n°4 tabelle selezionabili ruotando **ENC1**, ogni singola tabella può essere identificata da 4 caratteri editabili con la stessa modalità descritta per le categorie, inoltre l’operatore potrà, scegliendo tra le opzioni AI (Alluminio) o Fe (Ferro) associare alla tabella prescelta una caratteristica di saldatura più o meno dura.

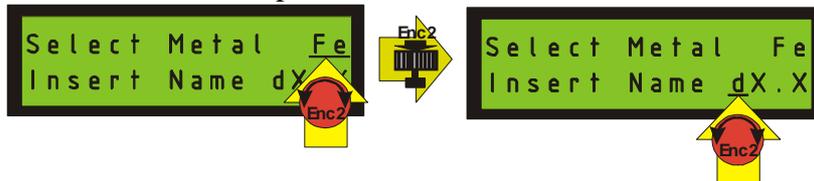


Premere **P1** per uscire dal menù di editor e tornare al menù di scelta tabella.

Da questo menù premendo **ENC1** si accede ai parametri della tabella scelta.

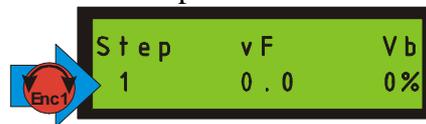

Ogni tabella è composta da 8 step, quando la scritta “Step” è intermittente **ENC1** è abilitato a scorrere gli step.

Quando si ha selezionato lo step a cui si vuole accedere, premere **ENC1** o **Enc2**.

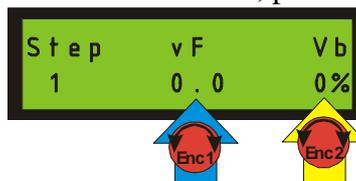


La scritta “Step” cessa di lampeggiare, **ENC1** e **Enc2** sono abilitati rispettivamente a modificare la velocità filo (vF) e la tensione di saldatura (Vb).

Da questa pagina è possibile ricercare la miglior combinazione di parametri durante la saldatura.

Quando si è trovata la combinazione più soddisfacente premere **ENC1** o **Enc2** per salvarli e tornare alla selezione di un altro Step (scritta “Step” lampeggiane).

Es:

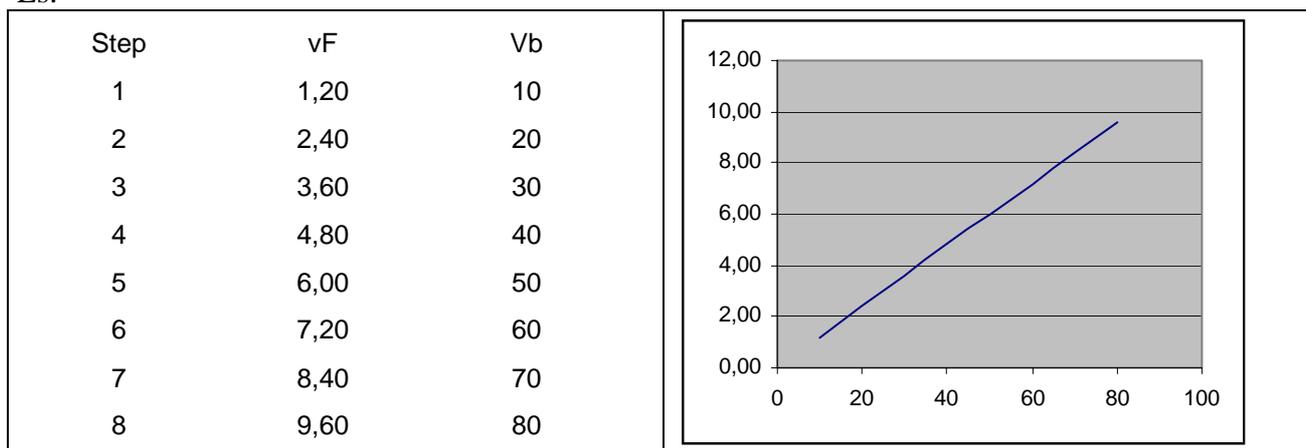


NB Per una corretta composizione della curva di sinergia, sarà possibile inserire valori di vF solo in ordine crescente dallo step 1 al n°8.

Non è indispensabile utilizzare tutti gli 8 step a disposizione per la composizione della curva, è necessario però aver cura che negli step successivi all’ultimo utilizzato siano riportati gli stessi valori di vF e Vb.


Es:

Step	vF	Vb
1	1,20	10
2	2,40	20
3	3,60	30
4	4,80	40
5	4,80	40
6	4,80	40
7	4,80	40
8	4,80	40

Mig Pulsar Table Menù

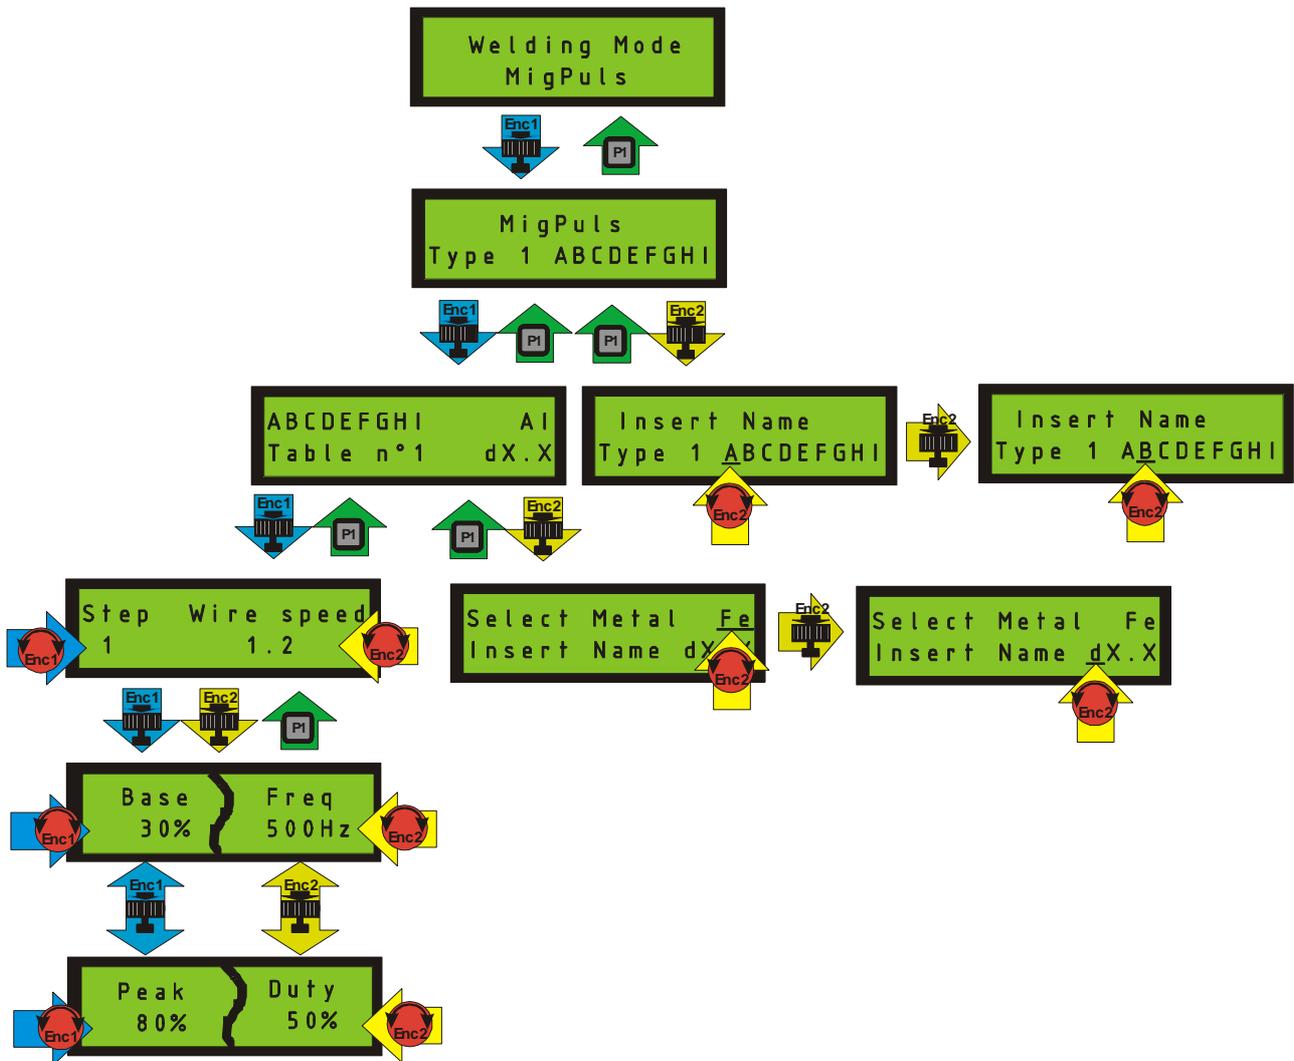

Come per il Mig anche nella modalità Pulsato sono disponibili 24 tabelle ordinate secondo la medesima gerarchia:

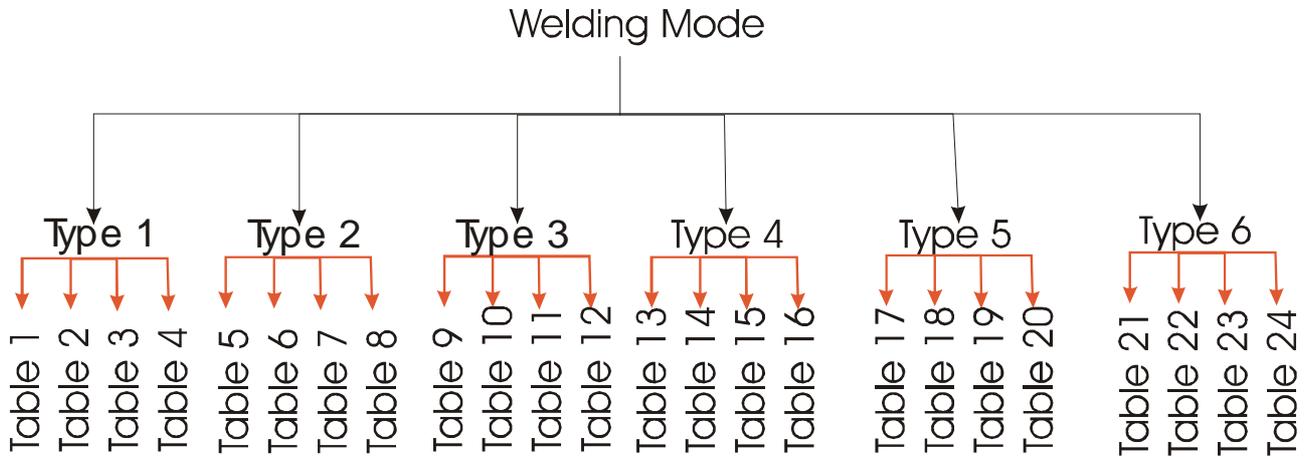


Premendo **ENC1** si accede ad una pagina in cui è possibile scorrere le sei categorie disponibili ruotando **ENC1** (Type 1-6).



è possibile personalizzare il nome di ogni categoria nominandola ad esempio con il nome del materiale da saldare o del gas da utilizzare, tramite una pagina di editor.

Premere **Enc2** per entrare nella pagina “ Editor” .

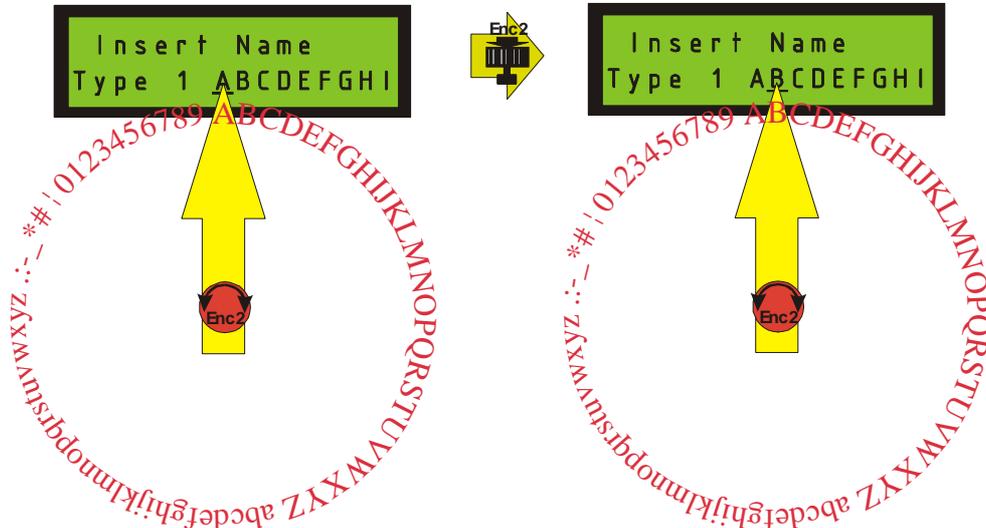


Il primo carattere del nome lampeggia, ruotare **Enc2** fino a visualizzare il carattere desiderato, poi premere **Enc2** per passare a quello successivo.

Quando si è ottenuto il nome desiderato premere **P1** tornare nella pagina precedente (scelta categoria).

Dopo aver associato alla categoria prescelta il nome desiderato è possibile accedervi premendo **ENC1**.



Per ogni categoria sono disponibili n°4 tabelle selezionabili ruotando **ENC1**, ogni singola tabella può essere identificata da 4 caratteri editabili con la stessa modalità descritta per le categorie, inoltre l'operatore potrà, scegliendo tra le opzioni Al (Alluminio) o Fe (Ferro) associare alla tabella prescelta una caratteristica di saldatura più o meno dura.

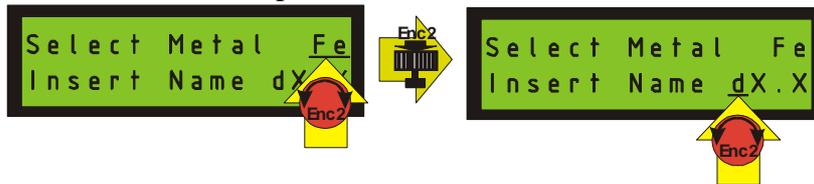


Premere **P1** per uscire dal menù di editor e tornare al menù di scelta tabella. Da questo menù premendo **ENC1** si accede ai parametri della tabella scelta.



Ogni tabella è composta da 8 step che è possibile scorrere tramite **ENC1**, ruotando **Enc2** invece si modifica la velocità del filo associata allo step selezionato.

Premendo **ENC1** o **Enc2** si accede agli altri parametri che caratterizzano lo step selezionato.

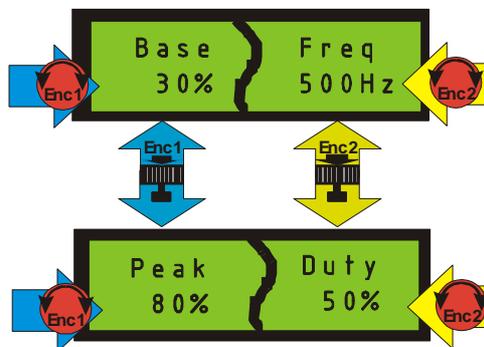

La base e il picco sono accessibili tramite **ENC1**, premendolo si passa alternativamente da uno all'altro, mentre ruotandolo se ne varia il valore.


Con le stesse modalità tramite **Enc2** è possibile gestire la Frequenza e il Duty cycle.

Da questa pagina è possibile ricercare la migliore combinazione di parametri durante la saldatura.

Quando si è trovata la combinazione più soddisfacente premere **ENC1** o **Enc2** per salvarli e tornare alla selezione di un altro Step.

Es:

Step	vF	Vb	Vp	Freq (Hz)	Duty (%)
1	1,20	5	8	16	12
2	2,40	10	16	76	24
3	3,60	15	24	136	36
4	4,80	20	32	196	48
5	6,00	25	40	256	60
6	7,20	30	48	316	72
7	8,40	35	56	376	84
8	9,60	40	64	436	98

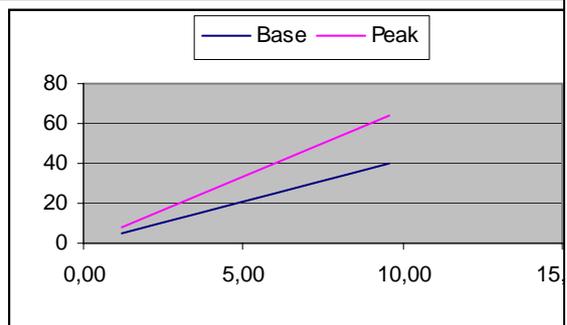


NB Per una corretta composizione della curva di sinergia, sarà possibile inserire valori di vF solo in ordine crescente dallo step 1 al n°8.

Non è indispensabile utilizzare tutti gli 8 step a disposizione per la composizione della curva, è necessario però aver cura che negli step successivi all'ultimo utilizzato siano riportati gli stessi valori di vF, Vb, Vp, Freq, Duty.

Modalità di lavoro

All'accensione dopo il messaggio iniziale, il controllo ritorna all'ultima modalità utilizzata prima dello spegnimento, con le medesime impostazioni.


Work Menù

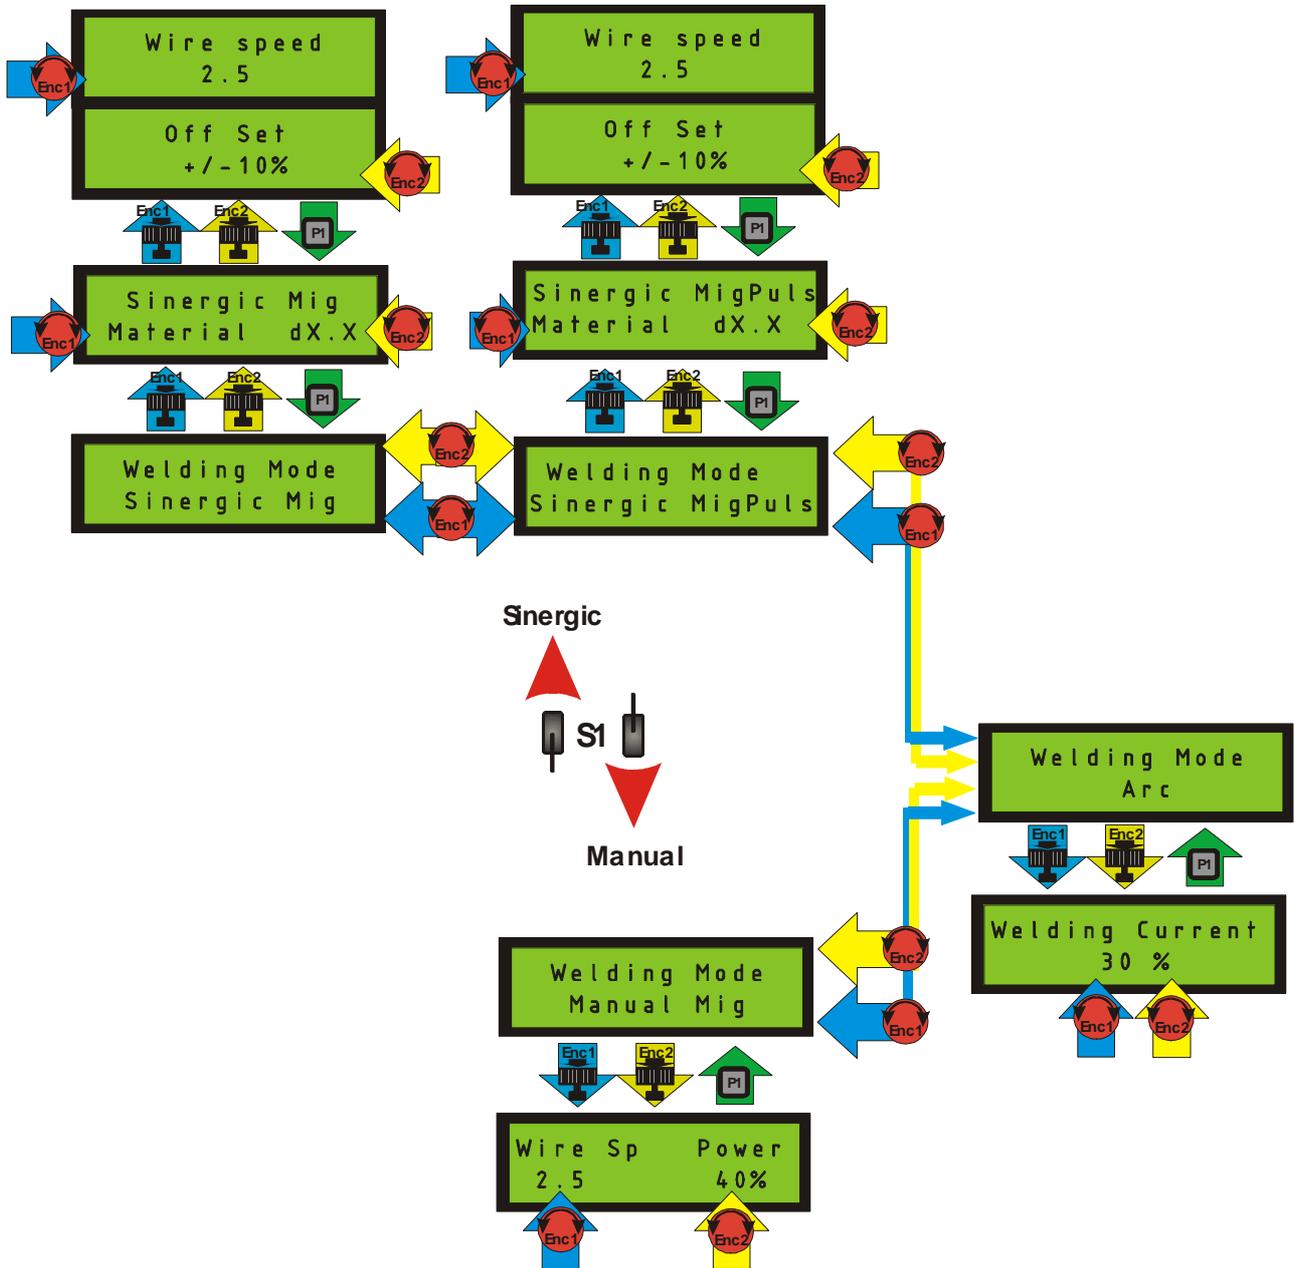

Se il deviatore **S1**  è posizionato su sinergico, ruotando indifferentemente l'encoder 1 o 2 sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità di saldatura:




Se invece S1 è settato su Manuale ruotando gli encoder le modalità accessibili saranno le seguenti:

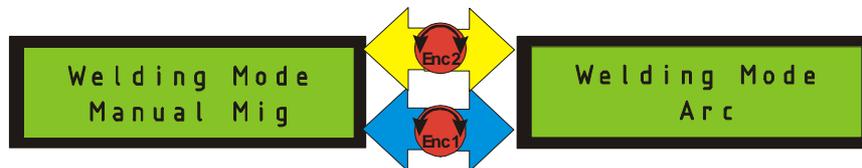

Modalità di lavoro Arc

La modalità ARC sarà sempre disponibile indipendentemente dalla posizione del deviatore **S1**. Per utilizzare questa modalità, dopo averla selezionata premere indifferentemente uno dei due Encoder.

Per uscire premer il pulsante P1.

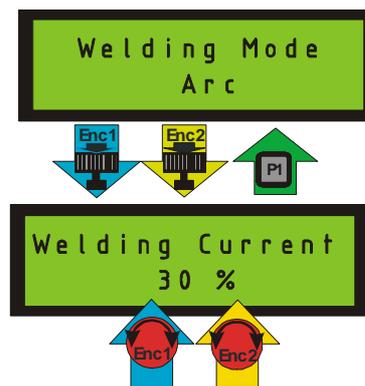


Il controllo abilita il generatore, la potenza impostata sarà quella utilizzata precedentemente, ruotando indifferentemente uno dei due encoder sarà possibile modificarla fino ad ottenere quella desiderata.

Quando si innesca l'arco, e il controllo acquisisce una lettura di corrente superiore a quella impostata nel menù "Soglia I Innesco", il display passa alla visualizzazione delle letture di tensione e corrente.

Le letture vengono mantenute anche a saldatura terminata, per tornare al menù di impostazione della potenza sarà sufficiente premere o ruotare uno dei due Encoder.

Modalità di lavoro Mig Manuale

Posizionare il deviatore S1  su manuale.
Ruotare indifferentemente un encoder fino a visualizzare la seguente schermata:

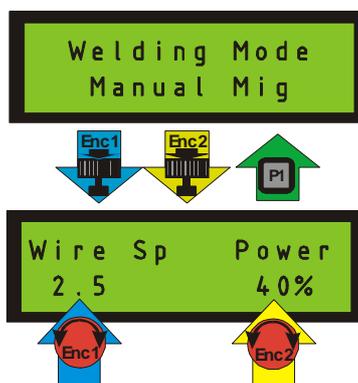

Premendo un encoder si accede ad un menù dove sarà possibile:
Ruotando l'encoder 1 impostare la velocità del filo e tramite l'encoder 2 la potenza della saldatura.
Premendo il pulsante torcia, il controllo abilita il generatore di potenza alla potenza impostata, il riferimento al trainafilo sarà quello di avvicinamento, il display passa alla modalità di visualizzazione Tensione Corrente e il led giallo "Power ON" lampeggia.




Quando si innesca l'arco, la velocità del trainafilo diverrà quella impostata e il led "Power ON" rimarrà acceso fisso.

Modalità di lavoro Mig Sinergico

Posizionare il deviatore **S1** su sinergico.

Ruotare indifferentemente un encoder fino a visualizzare la seguente schermata:

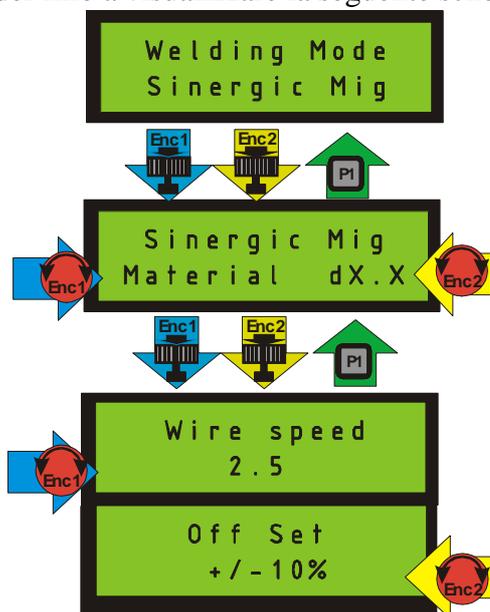

Premendo Enc1 o Enc2 si passa alla pagina da cui è possibile scegliere la curva di saldatura.

In modalità Mig sono disponibili 24 curve:

		Enc1											
		Material A		Material B		Material C		Material D		Material E		Material F	
Enc2	Filo 1_A	Tab1	Filo 1_B	Tab2	Filo 1_C	Tab3	Filo 1_D	Tab4	Filo 1_E	Tab5	Filo 1_F	Tab6	
	Filo 2_A	Tab7	Filo 2_B	Tab8	Filo 2_C	Tab9	Filo 2_D	Tab10	Filo 2_E	Tab11	Filo 2_F	Tab12	
	Filo 3_A	Tab13	Filo 3_B	Tab14	Filo 3_C	Tab15	Filo 3_D	Tab16	Filo 3_E	Tab17	Filo 3_F	Tab18	
	Filo 4_A	Tab19	Filo 4_B	Tab20	Filo 4_C	Tab21	Filo 4_D	Tab22	Filo 4_E	Tab23	Filo 4_F	Tab24	

Tramite Enc1 si dovrà scegliere tra le sei tipologie di saldatura, a cui è stato associata una etichetta di 9 caratteri, riferita ad esempio al materiale da saldare o al tipo di gas.

Ognuna delle 6 tipologie di saldatura contiene 4 tabelle identificate da una seconda etichetta di 4 caratteri indicati ad esempio il diametro del filo, è possibile scorrere le etichette associate alle singole tabelle tramite Enc2.

Premendo Enc1 o Enc2 si entra nella modalità di saldatura.

Agendo su Enc1 sarà possibile modificare il riferimento di velocità del trainafilo, automaticamente il controllo regolerà potenza del generatore secondo la tabella prescelta, interpolando i punti inseriti in tabella in maniera lineare.

Agendo su Enc2 sarà possibile discostarsi dai parametri inseriti in tabella del +/-10%.


Premendo il pulsante torcia, il controllo abilita il generatore alla potenza impostata, il riferimento al trainafilo sarà quello di avvicinamento, il display passa alla modalità di visualizzazione Tensione Corrente e il led giallo "Power ON" lampeggia.



Quando si innesca l'arco, la velocità del trainafile diverrà quella impostata e il led "Power ON" rimarrà acceso fisso.

Modalità di lavoro Mig Pulsato Sinergico

Posizionare il deviatore **S1** su sinergico.
 Ruotare indifferentemente un encoder fino a visualizzare la seguente schermata:

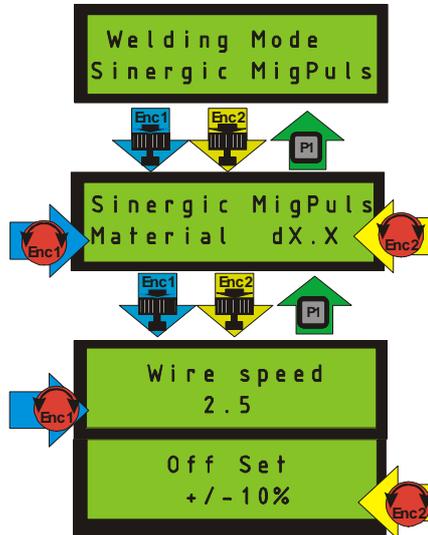

Premendo Enc1 o Enc2 si passa alla pagina da cui è possibile scegliere la curva di saldatura. Anche in modalità Mig Pulsato sono disponibili 24 curve:

		Enc1											
		Material A		Material B		Material C		Material D		Material E		Material F	
Enc2	Filo 1_A	Tab1	Filo 1_B	Tab2	Filo 1_C	Tab3	Filo 1_D	Tab4	Filo 1_E	Tab5	Filo 1_F	Tab6	
	Filo 2_A	Tab7	Filo 2_B	Tab8	Filo 2_C	Tab9	Filo 2_D	Tab10	Filo 2_E	Tab11	Filo 2_F	Tab12	
	Filo 3_A	Tab13	Filo 3_B	Tab14	Filo 3_C	Tab15	Filo 3_D	Tab16	Filo 3_E	Tab17	Filo 3_F	Tab18	
	Filo 4_A	Tab19	Filo 4_B	Tab20	Filo 4_C	Tab21	Filo 4_D	Tab22	Filo 4_E	Tab23	Filo 4_F	Tab24	

Tramite Enc1 si dovrà scegliere tra le sei tipologie di saldatura, a cui è stato associata una etichetta di 9 caratteri, riferita ad esempio al materiale da saldare o al tipo di gas.

Ognuna delle 6 tipologie di saldatura contiene 4 tabelle identificate da una seconda etichetta di 4 caratteri indicati ad esempio il diametro del filo, è possibile scorrere le etichette associate alle singole tabelle tramite Enc2.

Premendo Enc1 o Enc2 si entra nella modalità di saldatura.

Agendo su Enc1 sarà possibile modificare il riferimento di velocità del trainafile, automaticamente il controllo regolerà i parametri di tensione di base, tensione di picco, frequenza e duty cycle secondo la tabella prescelta, interpolando i punti inseriti in tabella in maniera lineare.

Agendo su Enc2 sarà possibile discostarsi dai parametri inseriti in tabella del +/-10%.

Premendo il pulsante torcia, il controllo abilita il generatore di potenza con i riferimenti di tensione di base, tensione di picco, frequenza e duty cycle richiesti, la velocità del trainafile sarà quella di avvicinamento, il display passa alla modalità di visualizzazione Tensione Corrente e il led giallo "Power ON" lampeggia.



Quando si innesca l'arco, la velocità del trainafilo diverrà quella impostata e il led "Power ON" rimarrà acceso fisso.